

Λάθος φορά τοποθέτησης δίσκου στο σετ VALEO 828118

Κατασκευαστής οχήματος: Citroen, DS, Peugeot

Μοντέλα: C3, C4, C5, 208, 308, 5008 Berlingo

Κινητήρες : 1.6 Hdi, BlueHdi

Κωδικοί ΙΑΠΩΝΙΚΗΣ 137064

Στις παραπάνω περιπτώσεις, ο δίσκος κατασκευασμένος από τη VALEO ΔΕΝ αναγράφει **φορά τοποθέτησης του δίσκου**, με αποτέλεσμα να υπάρχει ο κίνδυνος να μπει ανάποδα, προκαλώντας καταστροφή στο αυτορρυθμιζόμενο πλατό και στο υδραυλικό ρουλεμάν.

Η σωστή φορά τοποθέτησης φαίνεται παρακάτω




Ο αφαλός που προεξέχει πάει στην πλευρά του βολάν

Η πλευρά με τα γράμματα πάει στην πλευρά του σασμάν.

Προσοχή:

Η παραπάνω περίπτωση είναι αντίθετη με μερικές περιπτώσεις group VAG, όπου ο αφαλός που προεξέχει πάει στην πλευρά του σασμάν. Εκεί πάντα αναγράφεται η φορά τοποθέτησης.

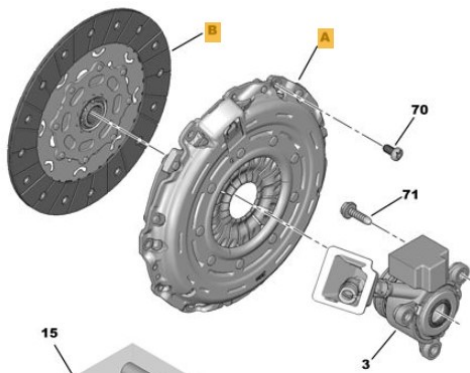

Πηγή: Service box