

Αδυναμία εκκίνησης κινητήρα μετά από αντικατάσταση συμπλέκτη – SMART 450

Κατασκευαστής: SMART

Μοντέλα: 450

Κωδικός κινητήρα: M 160.920

Κωδικός Ιαπωνικής : 129085, 129091

Συμπτώματα προβλήματος

Μετά από αλλαγή συμπλέκτη , το αυτοκίνητο δεν παίρνει εμπρός ,

Βλάβη:

Στην ECU του κινητήρα δεν καταγράφεται καμία βλάβη

Διαδικασίες ελέγχου:


Με έναν παλμογράφο, και κατά το μιζάρισμα, ο εγκέφαλος βλέπει σήμα στροφών αλλά το ANΣ σε λάθος θέση.

Λύση

Ο συμπλέκτης έχει συγκεκριμένη θέση τοποθέτησης, αλλιώς ο αισθητήρας ANΣ διαβάζει λάθος

Το κιβώτιο πρέπει να ξανακατέβει και να ελεγχθεί αν τα σημάδια στροφάλου – βολάν συμπίπτουν

Ευθυγραμμίστε τα σημάδια

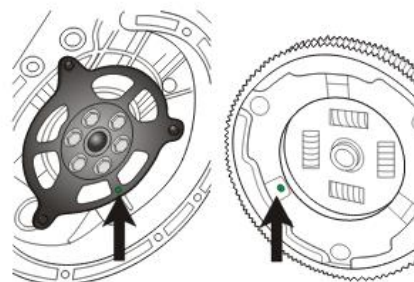

Μεγέθυνση