

## Έντονος συριστικός ήχος (σφύριγμα) στη φάση ακινητοποίησης κατά το φρενάρισμα σε VW Golf V

Κατασκευαστής: VW

Μοντέλα: GOLF V

Κωδικός κινητήρα: BLG

Κωδικός Ιαπωνικής : 120645, P 85 075 (BREMBO)

### Συμπτώματα:

Έντονος συριστικός ήχος (σφύριγμα) στη φάση ακινητοποίησης κατά το φρενάρισμα (κάτω από 10Km/h) μετά από αντικατάσταση των τακακιών.

### Αιτία:

Ο ήχος αυτός είναι αποτέλεσμα ταλάντωσης στην ιδιοσυχνότητα του τακακιού κατά το φρενάρισμα.

Στην πάστα φαίνεται ξεκάθαρα η άνιση επαφή με τη δισκόπλακα.

Το τακάκι δεν κυλιέται ελεύθερα στους οδηγούς της δαγκάνας

### Λύση:

Καθαρίστε καλά τους οδηγούς της δαγκάνας και χρησιμοποιήστε ειδική πάστα λίπανσης.

