

Εσφαλμένη διάγνωση κακής απόδοσης καλοριφέρ σε group VAG

Κατασκευαστής: VW

Μοντέλα: Golf VII (2012-), AUDI A3 (2012-)

Κωδικός κινητήρα: CLHA

Κωδικός ανταλλακτικού : 138333, 124497, 118380, 154838, 126956, 142897, 153478,

Συμπτώματα προβλήματος

Δεν βγαίνει ζεστός αέρας από το καλοριφέρ στον συνοδηγό.

Το καλοριφέρ (εναλλάκτης) δεν είναι ζεστό σε ολόκληρη την επιφάνειά του.

Ενδεχομένως ο κινητήρας ανεβάζει θερμοκρασία και υπάρχει αντίστοιχη ένδειξη για υψηλή θερμοκρασία κινητήρα στο ταμπλό οργάνων.

Αντιμετώπιση προβλήματος

Καμία βλάβη στον κινητήρα και στον κλιματισμό.

Τα κλαπέτα κατεύθυνσης αέρα δεν έχουν καμία βλάβη. Τα βηματικά μοτέρ κίνησης των κλαπέτων κινούνται κανονικά.

Η στάθμη του ψυκτικού υγρού είναι σωστή και το κύκλωμα ψύξης είναι καθαρό.

Το πρόβλημα εντοπίζεται στην αντλία νερού.

Στην συγκεκριμένη αντλία η ροή άντλησης ρυθμίζεται από την μονάδα ελέγχου κινητήρα μέσω ενός δακτυλίου που αλλάζει την ενεργή επιφάνεια της φτερωτής της αντλίας.

Ο δακτύλιος αυτός κολλάει και δεν κινείται ελεύθερα προκειμένου να αλλάξει θέση. Η αντλία θέλει αντικατάσταση.



Εσφαλμένη διάγνωση κακής απόδοσης καλοριφέρ σε group VAG

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Διατίθεται και η λύση της αντλίας που πλέον δεν είναι ελεγχόμενη αλλά μηχανική και λειτουργεί από την αρχή στο 100% της δυναμικής της. Αυτό εξασφαλίζει πως δεν υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης του κινητήρα σε περίπτωση βλάβης της αντλίας.



Η παραπάνω λύση βρίσκεται στην αντλία νερού με ΚΙ 126956 και στο σετ χρονισμού της Gates με ΚΙ142897

ΚΡ15678XS / ΚΡ35678XS

VAG DIESEL 1.6 - 2.0

