

Δυσλειτουργία αντλίας καυσίμου VDO σε Ford Mondeo IV

Κατασκευαστής: Ford

Μοντέλα: Mondeo IV, S- MAX (2007-2015)

Κωδικός κινητήρα: 2.0 (ΑΟΒΑ, ΤΒΒΑ, ΑΟΒC)

Κωδικός Ιαπωνικής : 103082 (VDO A2C53287860Z)

Συμπτώματα προβλήματος

Το αυτοκίνητο δεν ξεκινάει καθώς η αντλία καυσίμου δεν λειτουργεί.

Αιτία:

Καμένη φύσα της αντλίας καυσίμου. Η ζημιά προκαλείται λόγω της επαφής της πρίζας με το αμάξωμα σε ενδεχόμενη απότομη μετακίνηση του ντεπόζιτου, καθώς δεν υπάρχει αρκετός χώρος μεταξύ ντεπόζιτου και αμαξώματος. Η αυξομείωση της τάσης στην πρίζα, οδηγεί στην υπερθέρμανση και τελικά στο λιώσιμο της πρίζας πάνω στην αντλία.

Λύσεις:

Για να λυθεί το πρόβλημα, η FORD προσφέρει μια βελτιωμένη πρίζα με μια προ συναρμολογημένη πλεξούδα

FORD #1 934 058 = πλεξουδάκι με πρίζα

FORD #2 800 240 = βάση

Για να λυθεί το πρόβλημα, τοποθετήστε μια καινούρια αντλία καυσίμου με τις βελτιωμένες συνδέσεις.

