

## Λάθος διάγνωση για αισθητήρα λ σε Nissan Micra K12

Κατασκευαστής: NISSAN

Μοντέλα: MICRA K12

Κωδικός κινητήρα: CG12DE

Κωδικός Ιαπωνικής : 065432, 108065, 098826, 076892, 099654

### Περιγραφή:

Ανάβει λαμπάκι κινητήρα, καμία δυσλειτουργία στον κινητήρα

**Βλάβη:** Στην ECU του κινητήρα καταγράφεται η βλάβη

P0134, αισθ. λ (πλ.1, αισθ.1) Λειτουργία ανενεργή

### Διαδικασίες ελέγχου:

Έλεγχος γειώσεων στο γκρι καλώδιο του λ(B72-I)

Στην επαφή 74 του εγκεφάλου – γείωση του λ , η τάση πρέπει να είναι 0,02 μέχρι 0,10 volt

Κατά τη λειτουργία του κινητήρα, η τάση ήταν 0,70 volt ( Το όριο είναι έως 0,10 volt)

Η αντικατάσταση του  
αισθητήρα λ δεν λύνει το  
πρόβλημα

Επικοινωνήστε με τη γραμμή  
hotline για περισσότερες  
πληροφορίες

