

Εσφαλμένη διάγνωση σε κιβώτια ξηρού διπλού συμπλέκτη VW

Κατασκευαστής: GROUP VAG

Μοντέλα:

Κωδικός κινητήρα: μέχρι 250 Nm ροπή (ξηρός διπλός συμπλέκτης)

Κωδικός Ιαπωνικής : 075381, 077760, 112806, 113332

Συμπτώματα:

Ανάβει λαμπάκι κιβωτίου ταχυτήτων

Δεν κουμπώνει η 6^η και η όπισθεν

Διάγνωση:

Κωδικοί βλάβης :

P072B Υπήρξε υπέρβαση του αριθμού των εγκεκριμένων προσπαθειών αλλαγής του μηχανισμού R

P073B Θόρυβος από το κιβώτιο ταχυτήτων, η 6η ταχύτητα δεν μπορεί να μπει.

Από μόνες τους οι βλάβες ξεχωριστά μιλάνε για :

P073B :Ηλεκτρονική ενημέρωση του SW της αυτόματης μονάδας ελέγχου του κιβωτίου ταχυτήτων (στο SW 26xx ή 34xx)

P072B : Βασική ρύθμιση και οδηγός για την προσαρμογή του συμπλέκτη, αν το σφάλμα επιμένει, αντικαταστήστε το σετ συμπλέκτη

Ο συνδυασμός αυτών των δύο όμως (αν οι βλάβες εμφανιστούν ταυτόχρονα) οδηγεί στη διάγνωση της **μπλοκαρισμένης φουρκέτας 6/R**

Λύση: Επισκευή κιβωτίου – αλλαγή οδηγού φουρκέτας

