

Θόρυβος από την καδένα κατά την κρύα εκκίνηση

Κατασκευαστής: OPEL

Μοντέλα: ASTRA K

Κωδικός κινητήρα: B16DTH

Κωδικός Ιαπωνικής : 145525, 158065

Συμπτώματα:

Κροτάλισμα από την καδένα κατά την εκκίνηση του κινητήρα.

Διάγνωση:

Θόρυβος από τον τεντωτήρα της καδένας. Ο τεντωτήρας «αδειάζει» από λάδι με αποτέλεσμα να χτυπάει πριν ο κινητήρας σηκώσει πίεση. Σε ακραία συνθήκη σπάει και η γλίστρα.



Λύση :

Η OPEL έχει εκδόσει τεχνική οδηγία, η οποία αναφέρει την τοποθέτηση μιας φλάντζας πίσω από τον τεντωτήρα, και η οποία λειτουργεί ως «ανεπίστροφη βαλβίδα». Με αυτό τον τρόπο, ο τεντωτήρας δεν αδειάζει και διατηρεί την απαραίτητη υδραυλική πίεση κατά την εκκίνηση. (κωδικός 55515025)

Σύντομα θα βρείτε αναλυτικό βίντεο με τις οδηγίες τοποθέτησης της καδένας για το συγκεκριμένο κινητήρα στον παρακάτω σύνδεσμο

[\(69\) ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΙΑΡΟΝΙΚΗ - YouTube](#)

