

Πρόωρη φθορά σε ιμάντα χρονισμού σε κινητήρες K9K μετά από εξαγωγή αντλίας υψηλής πίεσης καυσίμου

Κατασκευαστής οχήματος: Renault, NISSAN

Μοντέλα: Megane 3, Clio 3, Qashqai


Κινητήρες : K9K, κωδικοί ΙΑΠΩΝΙΚΗΣ 096843, 116462

Στις παραπάνω περιπτώσεις, αν αφαιρεθεί η αντλία υψηλής πίεσης του πετρελαίου, τότε κατά την επανατοποθέτηση ενδέχεται η αντλία να μην είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένη με τα γρανάζια.

Σαν αποτέλεσμα, ο ιμάντας χρονισμού φθείρεται πολύ σύντομα και μπορεί να προκαλέσει φθορά στον ίδιο τον κινητήρα.



Θα πρέπει λοιπόν, κατά την επανατοποθέτηση της αντλίας, να περιστρέφεται η αντλία όπως φαίνεται στην παρακάτω φωτογραφία, καθώς ΔΕΝ υπάρχει σφήνα – οδηγός

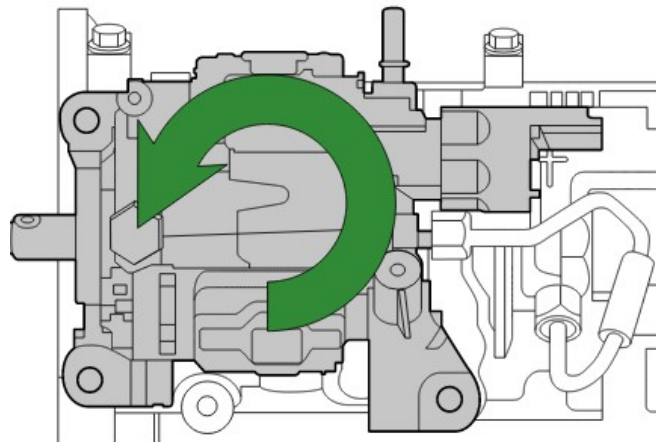

Σφίξτε τα μπουλόνια με ροπή 21 Nm