

Λίπανση συστήματος καδένας χρονισμού NISSAN NAVARA με κινητήρα YD25DDTI

Κατασκευαστής: NISSAN

Μοντέλα: NP300 (D40)

Κωδικός κινητήρα: YD25DDTI

Κωδικός Ιαπωνικής : 124613, 132097

Συμπτώματα:

Κροτάλισμα από την καδένα κατά την εκκίνηση του κινητήρα, η μονή καδένα φθείρεται πολύ γρήγορα

Διάγνωση:

Οι συγκεκριμένοι κινητήρες είναι επιρρεπείς σε πρόωρη φθορά της καδένας. Για το λόγο αυτό, κατά την αντικατάσταση της καδένας είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται η σωστή λίπανση του κινητήρα.

Λύση :

Κατά την αλλαγή της καδένας Ελέγξτε την κατάσταση των μπεκ λαδιού που βρίσκονται πάνω στην αντλία λαδιού και αλλάξτε τα εάν απαιτείται (Δείτε παρακάτω OE κωδικούς)

Οι αντλίες λαδιού έχουν διαφορετικά μπεκ.

OE Number 13081-AD210 - for LP6300

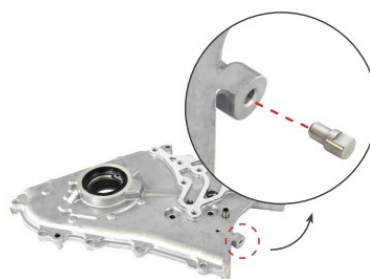


Image 1. LP6300

OE Number 13081-EB70A - for LP6305


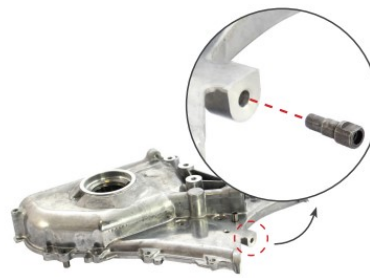


Image 2. LP6305

Λίπανση συστήματος καδένας χρονισμού NISSAN NAVARA με κινητήρα YD25DDTI

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ:

Βεβαιωθείτε ότι κατά τη συναρμολόγηση το μπεκ βλέπει προς την καδένα χρονισμού (προς τα μέσα στο μπλοκ κινητήρα).

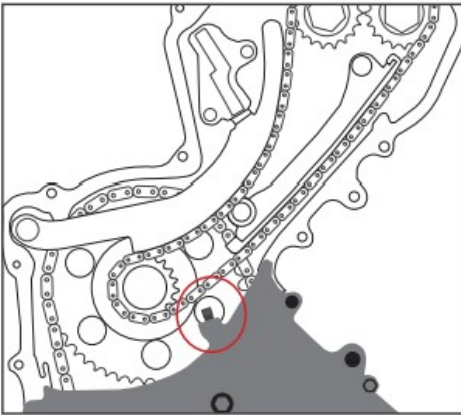

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η δίοδος λαδιού είναι ανοιχτή έως ότου καλυφθεί από το μπεκ. Η μη τοποθέτηση οποιουδήποτε από αυτά τα μέρη θα προκαλέσει χαμηλή πίεση λαδιού και μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία του τεντωτήρα της καδένας χρονισμού, δυνητικά προκαλώντας καταστροφική βλάβη του κινητήρα