

Προσοχή στην τσιμούχα διαφορικού σε AUDI

Κατασκευαστής: AUDI

Μοντέλα: A4,A5,A6,Q5

Κωδικός κινητήρα: ΟΛΟΙ

Κωδικός Ιαπωνικής : 101147,129093104720

Προσοχή σε αντικατάσταση συμπλέκτη – διαρροή από τσιμούχα ημιαξονίου

Στα παραπάνω αυτοκίνητα, το ημιαξόνιο περνάει μέσα από το σύνολο Βολάν Διπλής Μάζας - συμπλέκτη.

Για να αποφύγετε ζημιές στη στεγανοποίηση του ακτινικού άξονα από την πλευρά του κιβωτίου, θα πρέπει να στηρίζετε το ημιαξόνιο με το χέρι, υποστηρίζοντάς το από το άνοιγμα συντήρησης κατά την αποσυναρμολόγηση.

Παρόλ' αυτά, η τσιμούχα συχνά καταστρέφεται και λόγω χιλιομέτρων οπότε συνίσταται η αλλαγή της μαζί με την αλλαγή του βολάν.

Η διαδικασία είναι απλή και απαιτεί την αφαίρεση του διαφορικού.

Συνίσταται και η αντικατάσταση της εξωτερικής τσιμούχας.

Τσιμούχα με διαρροή:

Αφαίρεση διαφορικού:



Προσοχή στην τσιμούχα διαφορικού σε AUDI



Προσοχή στη διαδικασία τοποθέτησης συμπλέκτη - απαιτείται ειδικό εργαλείο!

ΚΙ 072096

