

## Αδυναμία εμπλοκής 1<sup>ης</sup> σχέσης σε Ημιαυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων (C550P) 107,C1, Aygo

Κατασκευαστής: Peugeot, Citroen, Toyota

Μοντέλα: 107, C1, Aygo

Κωδικός κινητήρα: CFA, CFB, 1KR - FE

Κωδικός Ιαπωνικής : -

Στα παραπάνω αυτοκίνητα, παρατηρείται δυσκολία στην εμπλοκή της πρώτης ταχύτητας όταν το αυτοκίνητο πάει να ακινητοποιηθεί.

Στο καντράν ακούγεται ένα διπλό ηχητικό και αμέσως μπαίνει η νεκρά N.

Μόλις ακινητοποιηθεί το αυτοκίνητο, ο οδηγός επιλέγει χειροκίνητα την πρώτη (στη σειριακή λειτουργία, όχι στην αυτόματη)

Λανθασμένη διάγνωση οδηγεί στην αντικατάσταση συμπλέκτη και ενεργοποιητών.

### **Αιτία:**

Εσωτερική ζημιά στο εσωτερικό του κιβωτίου ταχυτήτων. Το κόμπλερ της 1<sup>ης</sup> ταχύτητας έχει σπάσει και εμποδίζει την εμπλοκή της ταχύτητας όταν το αυτοκίνητο κινείται.

**Κανένας κωδικός βλάβης δεν εμφανίζεται στον υπολογιστή**

### **Λύση**

Επισκευή του κιβωτίου ταχυτήτων – αλλαγή κιβωτίου ταχυτήτων

