

Προσοχή στην τοποθέτηση του συμπλέκτη σε SMART

Κατασκευαστής: Smart

Μοντέλα: Fortwo 451

Κωδικός κινητήρα: 451.330, 451.334

Κωδικός Ιαπωνικής : 120132

Συμπτώματα:

Μετά την αντικατάσταση του συμπλέκτη, είναι αδύνατη η ενεργοποίηση του δίσκου.

Βλάβες EOBD:

P0805: Θέση ενεργοποιητή συμπλέκτη

P1800 Λάθος ρύθμιση συμπλέκτη

Διάγνωση:

Το πρόβλημα προέρχεται από το μπλοκάρισμα του πλατό κατά την αποθήκευση και μεταφορά του δίσκου.

Προσοχή ! πριν την τοποθέτηση του πλατό ελέγξτε αν η πλαστική μπίλια δεν έχει σφηνώσει στα χτένια.

Αν έχει συμβεί αυτό, ο ενεργοποιητής δεν μπορεί να κάνει όλη τη διαδρομή.

Ενδέχεται να καταστραφεί και ο ίδιος ο ενεργοποιητής.

