

Λάθος διάγνωση σε κινητήρες AEB – ρετάρισμα κινητήρα

Κατασκευαστής: VW GROUP

Μοντέλα:

Κωδικός κινητήρα: AEB

Κωδικός Ιαπωνικής : 113040, 140859, 073071, 063322, 113159, 099304

Συμπτώματα:

Ο κινητήρας ρετάρει μόνιμα


Διάγνωση:

Κωδικός βλάβης OBD: P0301 εως P0304

Στις περισσότερες περιπτώσεις το συνεργείο προχωράει σε αλλαγή πολλαπλασιαστή αλλά το πρόβλημα παραμένει.

Αιτία:

Οι κινητήρες αυτοί διαθέτουν ένα ενισχυτή ανάφλεξης ο οποίος δυσλειτουργεί (ΚΙ 113040, 140859)

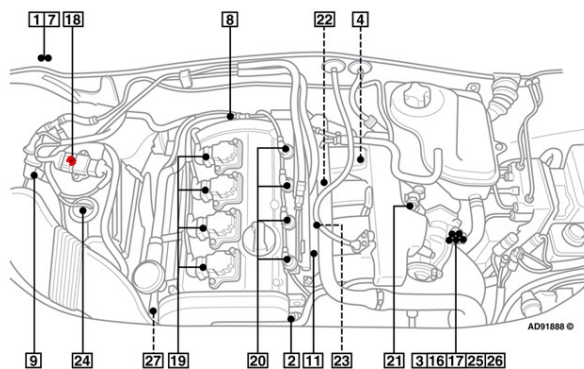

	Αντλία καυσίμου - μέσα στο ρεζερβουάρ	
	Ρελέ αντλίας καυσίμου - ασφαλειοθήκη/πλάκα ρελέ του ταμπλό	
	Θερμαινόμενος αισθητήρας Λάμδα (HO2S) - εξάτμιση εμπρός	
16	Ενεργοποιητής ρύθμισης ρελαντί (ISC)	
17	Αισθητήρας θέσης μοτέρ ενεργοποιητή ρύθμισης ρελαντί (ISC)	
18	Ενισχυτής ανάφλεξης	
19	Πολλαπλασιαστής	