

Η αντλία νερού σε group VAG με κινητήρα 2.0 TFSi σπάει κατά την τοποθέτηση

Κατασκευαστής: VW, AUDI, SEAT, SKODA

Μοντέλα: -

Κωδικός κινητήρα: CCZA


Κωδικός Ιαπωνικής : 119394

Περιγραφή: Η αντλία νερού σπάει κατά την τοποθέτηση. Διαρροή ψυκτικού υγρού

Πιθανές Αιτίες:




- 1) Η τσιμούχα έχει λερωθεί με λάδι, έχει πρηστεί με αποτέλεσμα να σπάσει το καβούκι.

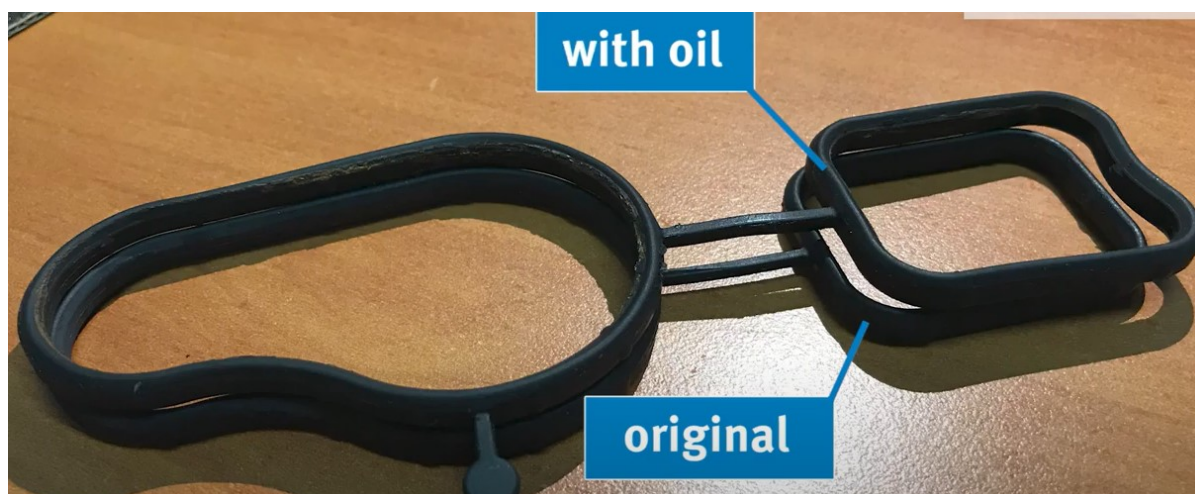


Η αντλία νερού σε group VAG με κινητήρα 2.0 TFSi σπάει κατά την τοποθέτηση

Προσοχή στα σημεία επαφής της τσιμούχας με το μπλοκ – δεν πρέπει να έχει ίχνη λιπαντικού

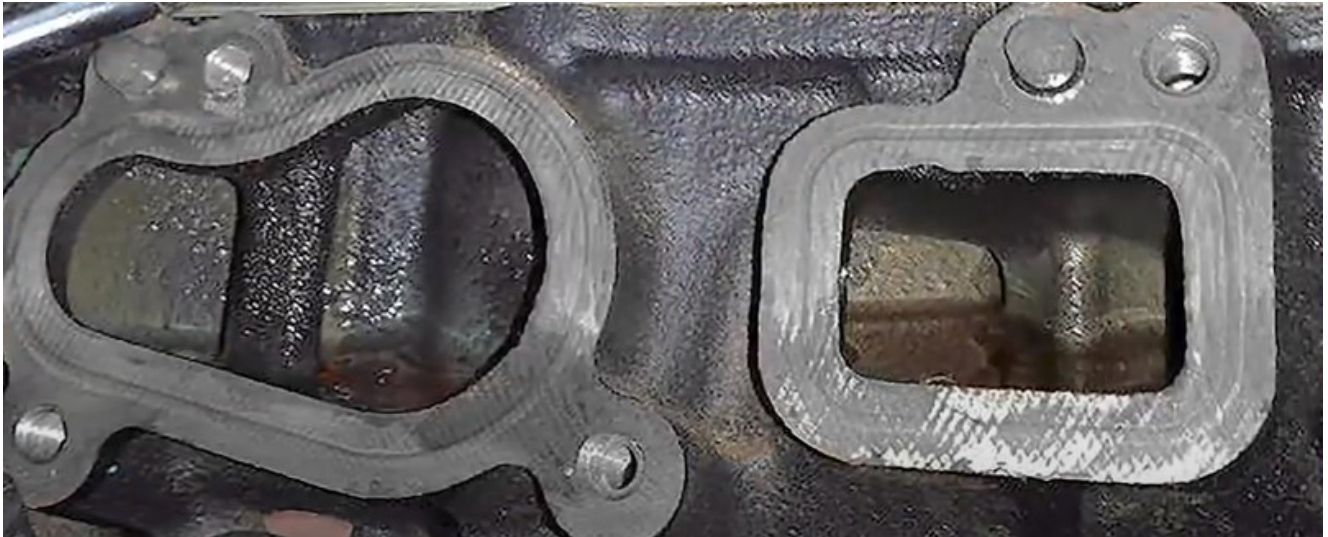

2) Δεν ακολουθείται η ορθή διαδικασία σύσφιξης

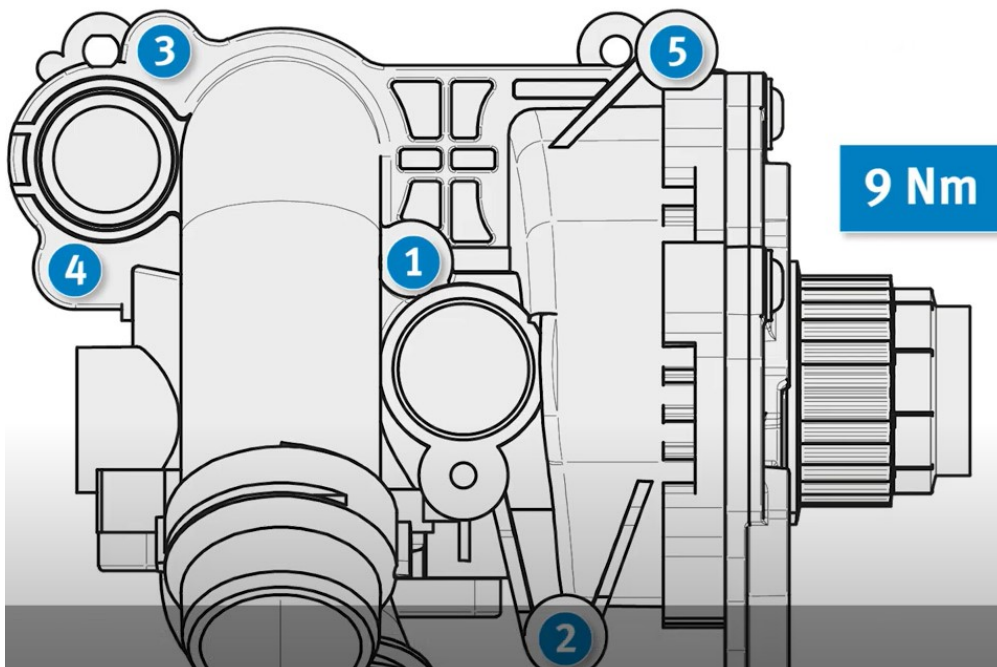

Η αντλία νερού σε group VAG με κινητήρα 2.0 TFSi σπάει κατά την τοποθέτηση

3) Μη χρησιμοποιείτε ποτέ επιπλέον φλατζόκολλες



Πιθανώς να υπάρχει μια φυσιολογική διαρροή από την οπή εξαερισμού

